



Gemeinde Schmidgaden

Ausbau der Bürgermeister-Delling-Straße in Trisching

Bürgerversammlung am 12. Juli 2022



RENNER + HARTMANN CONSULT GMBH

Ingenieurbüro für Bau- und Umwelttechnik
Marienstraße 6 - 92224 Amberg



- Allgemeines zum Bauumfang
 - Erläuterung der Planung
- Informationen über den Bauablauf
 - Ihr Anliegen / Kontakt

Straßenbau:

- Erneuerung der gesamten Verkehrsfläche der Bürgermeister-Delling-Straße
(Ausbaulänge = 655m einheitliche Straßenausbaubreite = 5,25m)
- Verbreiterung des Gehweges – Neubefestigung mit Betonpflaster
- Verlängerung des Gehweges bis zur Staatsstraße



Kanal- und Leitungsbau:

- Erneuerung der Trinkwasserleitung
- Punktuelle bauliche Kanalsanierung
- Erneuerung von Hausanschlussleitungen im öffentl. Bereich
- Verlegung von Glasfaserleitungen (Breitbandausbau)
- zusätzliche Maßnahmen Bayernwerk
- Kleinleistungen zum baulichen Unterhalt am Kanal- und Wasserleitungsnetz außerhalb vom Baufeld

Schadensbild:


- brüchige Asphaltschichten
- Aufgrabungen
- Flickstellen
- Setzungen
- fehlende / schlechte Entwässerung




Entscheidung:

*Vollausbau unter Einbezug der
Förderung nach BayGVFG*



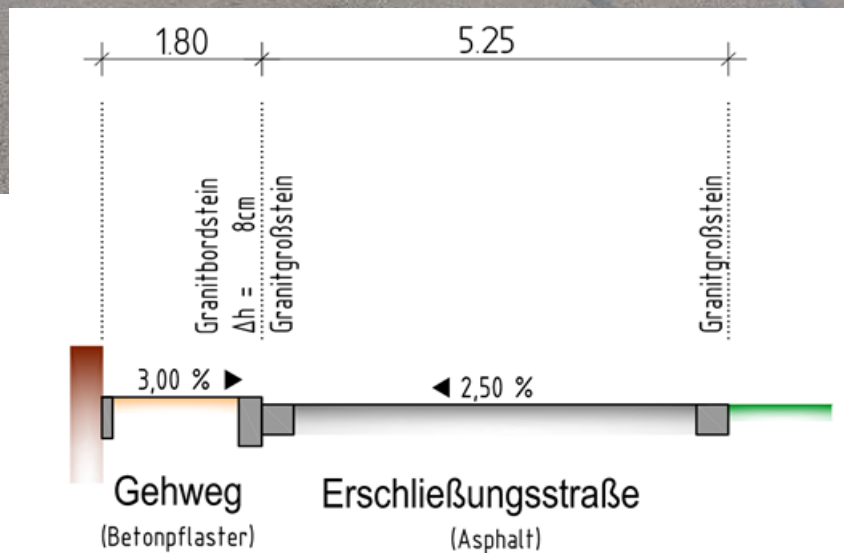

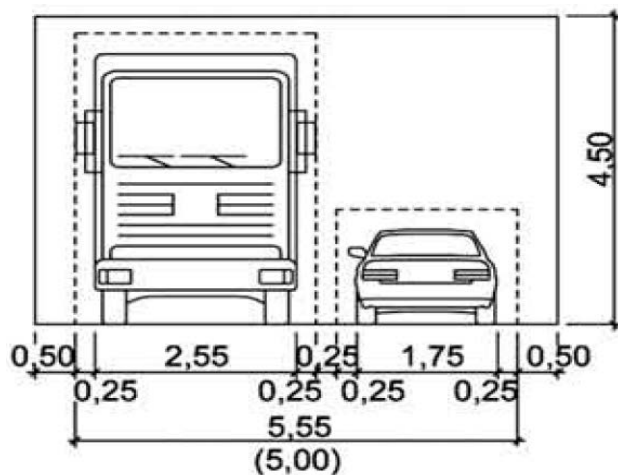

Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen


RASt 06

R 1


Für den Ausbau von Stadtstraßen ist die „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen“ zu Grunde zu legen. Die darin enthaltenen Vorgaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und sind bei der Planung berücksichtigt worden.

Verkehrsraum „Gehweg“

„.....das Grundmaß für den Verkehrsraum des Fußverkehrs ist auf den Begegnungsfall bzw. das Nebeneinandergehen von zwei Personen ausgerichtet und beträgt daher **1,80 Meter.....**“

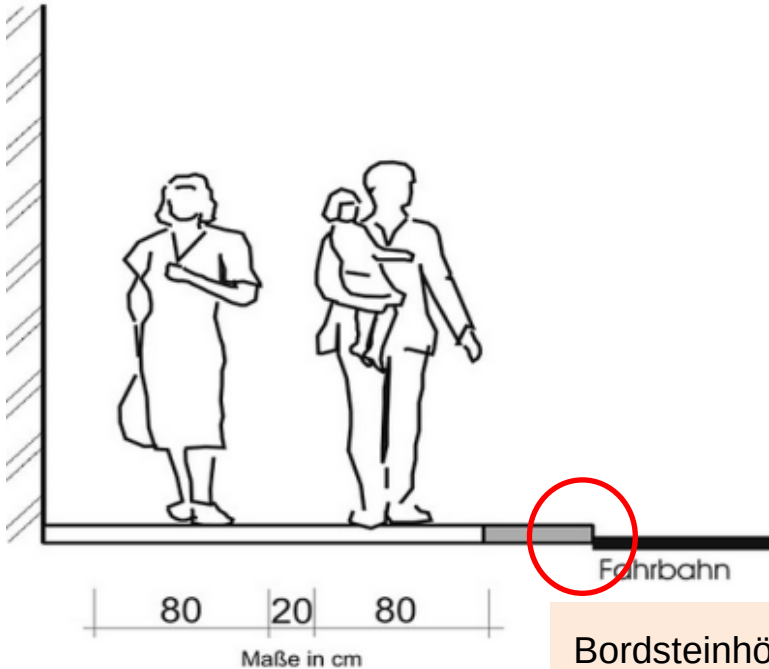

Bordsteinhöhe 8 cm

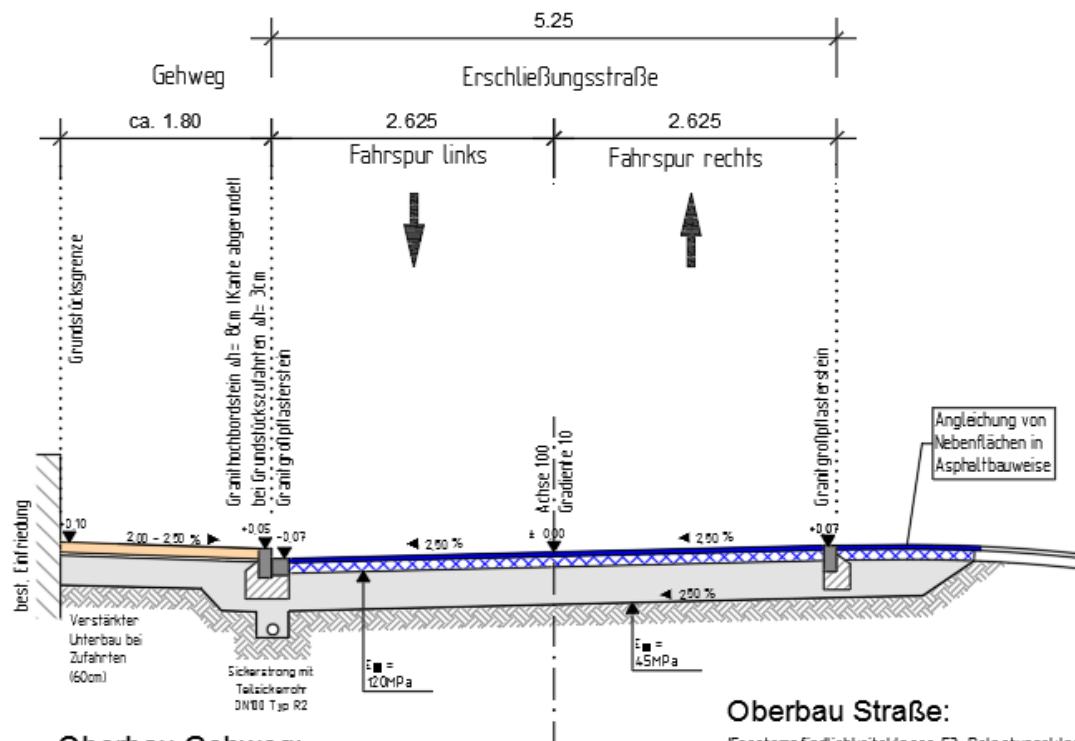

Oberbau Gehweg:

(Frostempfindlichkeitsklasse F3, Belastungsklasse Bk = 0.3)


- 10.0 cm Betonpflaster
- 3.0 cm Pflasterbettung
- 47.0 cm Frostschuttschicht
- 60.0cm Gesamtaufbau


Oberbau Straße:

(Frostempfindlichkeitsklasse F3, Belastungsklasse Bk = 0.3)

- 4.0 cm Asphaltdeckschicht AC 11
- 10.0 cm Asphalttragschicht AC 32
- 46.0 cm Frostschuttschicht
- 60.0cm Gesamtaufbau



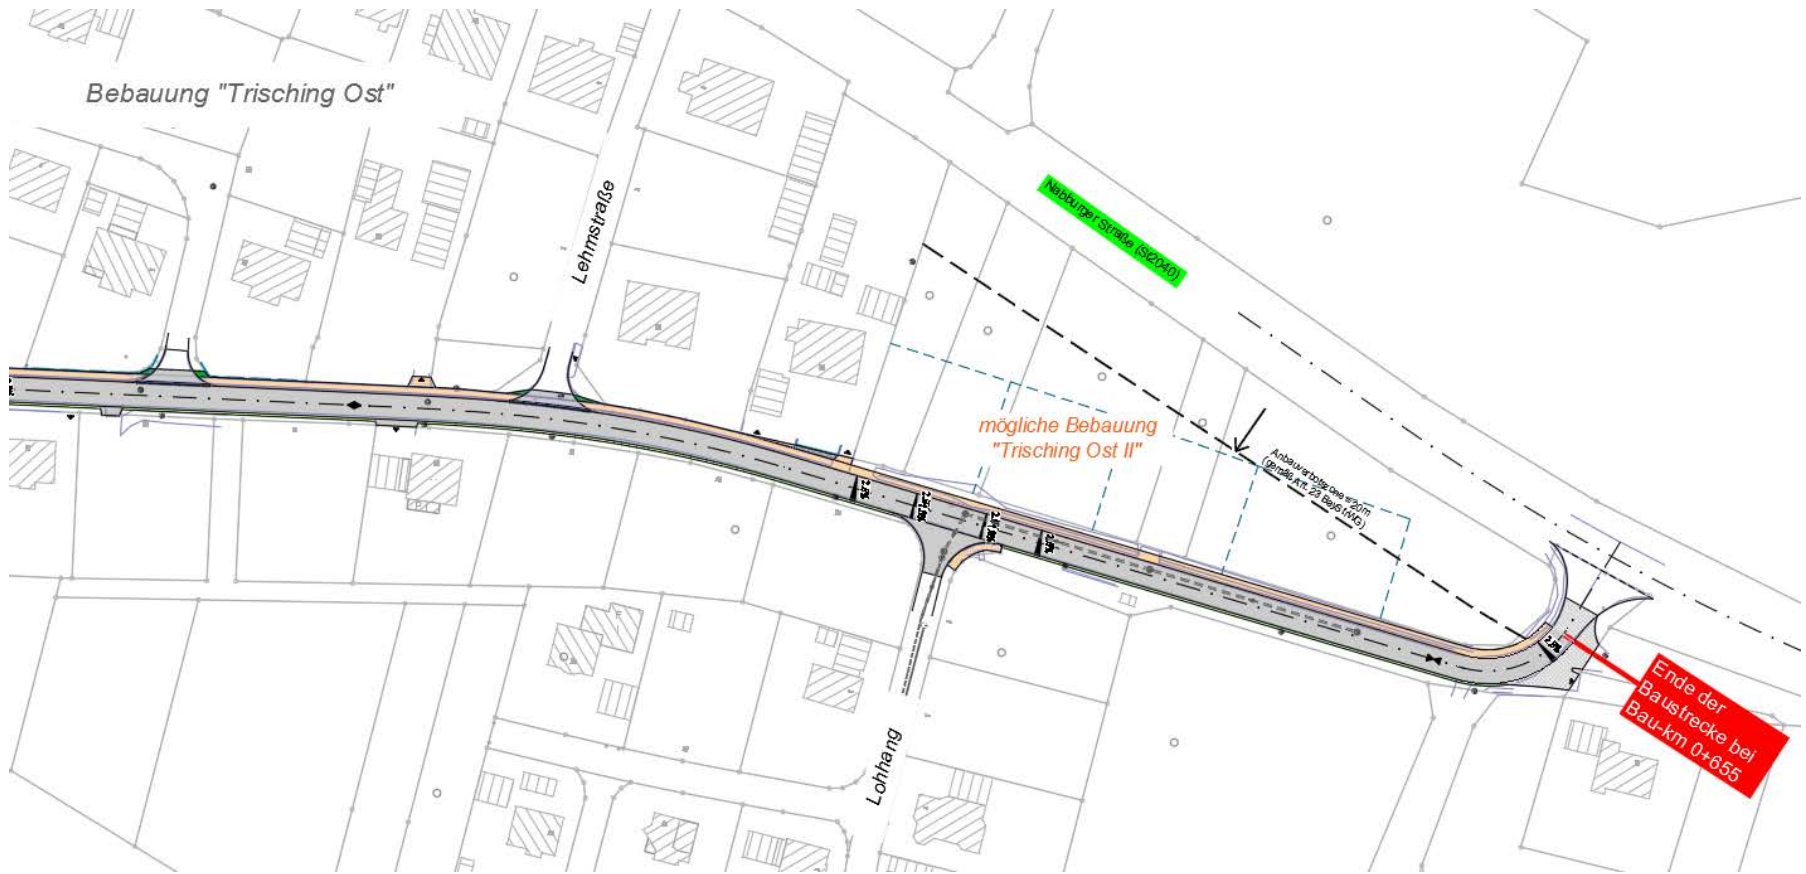


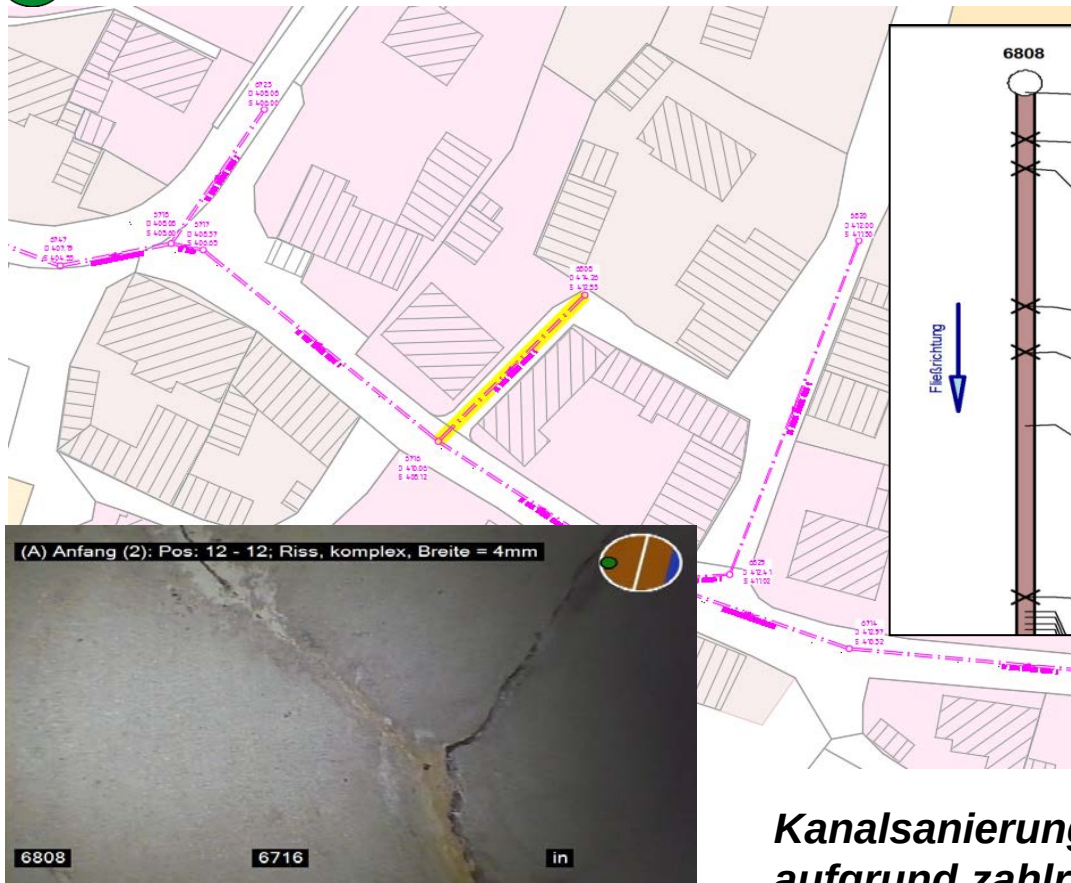



	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
 Fließrichtung	6808				
	0,00	BCD.XP BAF.E.E	079	00:00:06 00:00:27	Anfangsknoten Anfang (1): Pos: 5 - 7; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	2,83	BCA.C.A BAH.C	080	00:01:07 00:01:09	Pos: 12; Sattelanschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
		BAF.B.A		00:01:12	Pos: 12; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, an Verbindung
	4,56	BCA.C.A BAH.C	081	00:01:35 00:01:36	Pos: 12; Sattelanschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
		BAF.B.A		00:01:38	Pos: 12; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, an Verbindung
	12,77	BCA.C.A BAF.B.A	082	00:02:45 00:02:46	Pos: 12; Sattelanschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm Pos: 12; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, an Verbindung
	15,56	BCA.C.A BAH.C	083	00:03:17 00:03:18	Pos: 12; Sattelanschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
		BAF.B.A		00:03:19	Pos: 12; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, an Verbindung
	19,89	BAJ.C	084	00:04:01	Pos: 6; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 5°, an Verbindung
	30,17	BBB.A BCA.C.A	086	00:05:22 00:05:15	Pos: 10 - 2; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1% Pos: 12; Sattelanschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm

Kanalsanierung zwischen Anwesen 1 und 3 aufgrund zahlreicher Schäden in der Kanalhaltung

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

	Entf.	Kode	Foto	Video	Beschreibung
6710					
0,00	BCD.XP			00:00:16	Anfangsknoten
1,16	BAB.A.A	050		00:00:44	Anfang (1): Pos: 12; Oberflächenriss (Haariss), in Längsrichtung
2,00	BAB.A.A			00:01:00	Ende(1): Pos: 12; Oberflächenriss (Haariss), in Längsrichtung
2,48	BAF.B.A	051		00:01:23	Pos: 2 - 4; Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanische Verbindung
	BAB.B.A	052		00:01:24	Pos: 3; Riss, in Längsrichtung, Breite = 0,6mm, an Verbindung
4,49	BAJ.C	053		00:02:10	Pos: 3; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 45°
5,16	BAC.B			00:02:11	Pos: 7 - 10; Fehlen von Teilen, Länge = 20mm, an Verbindung
	BBB.A	055		00:02:43	Pos: 7 - 11; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsverminderung = 2%, an Verbindung
	BAJ.C	054		00:02:42	Pos: 9; Verschobene Verbindung, im Winkel, Winkel = 45°
7,33	BCA.A.A			00:03:16	Pos: 6; Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
7,70	BCE.XP			00:03:38	Endknoten

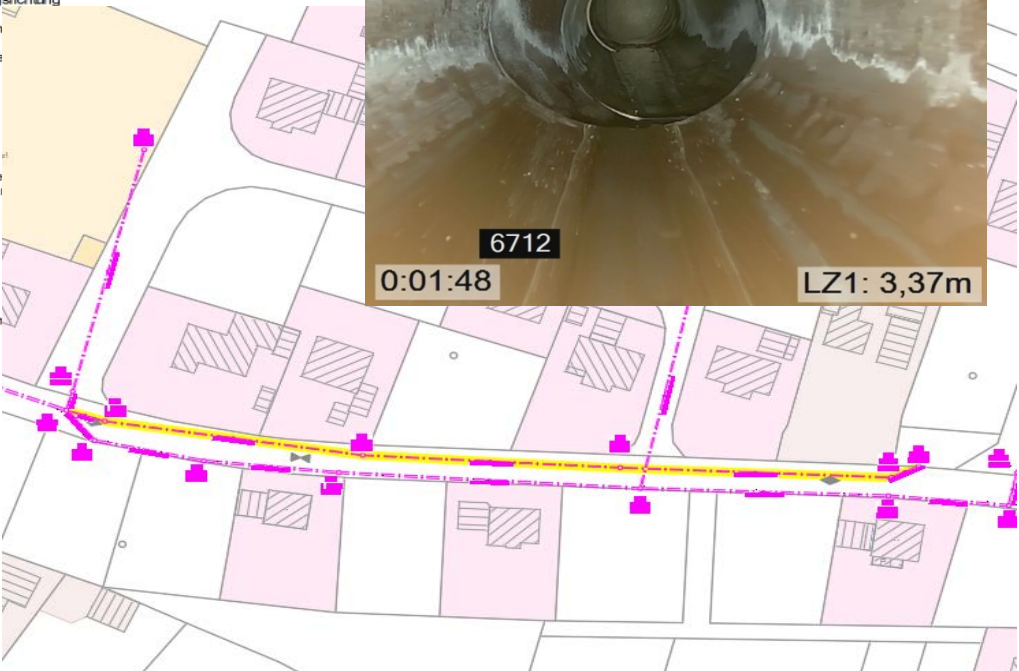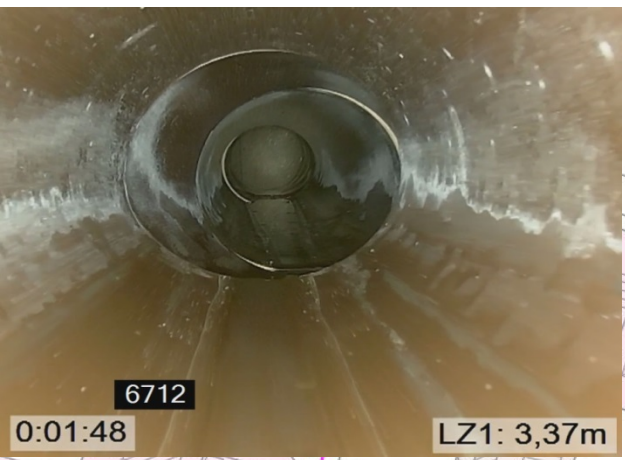

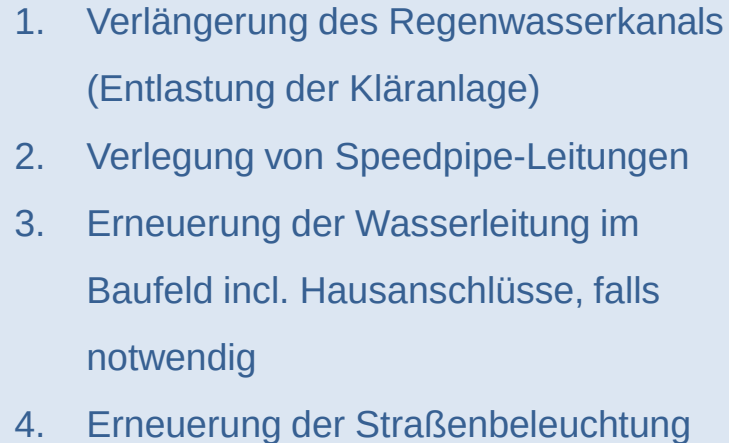

WICHTIG:


Erneuerung der HA-Leitungen bis ca. 1m
ins Grundstück.

- Beweissicherung an best. Gebäuden
- Angleichungen im privaten Zufahrtsbereich
- Geplante priv. Tiefbaumaßnahmen
- Müllabfuhr während der Bauphase
- Möbellieferung / Umzug / Modernisierung / Heizöl / Pellets o. ä.
- Winterdienst
- Bauablauf und Erreichbarkeit der Grundstücke während der Bauphase
 - Sicherstellung der Rettungswege
 - Fußläufige Erschließung der Grundstücke immer gewährleistet
 - Vollsperrung während der Asphaltierungsarbeiten

Ihr Anliegen??



**Wohin wende ich
mich bei Fragen ?**

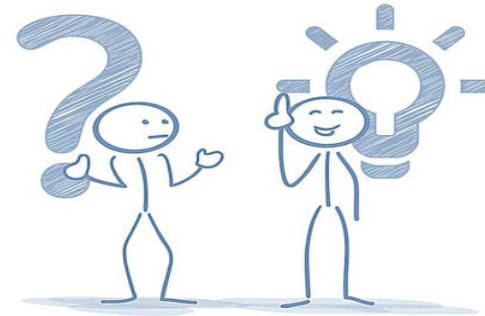

- *An die Gemeindeverwaltung / an die Planer*
- *An die Bauleitung / dem Polier der Fa. Englhard*
- *Wöchentliche Baustellentermine mit dem Bürgermeister*

[illegible]